

H044 00G Rękawice elektroizolacyjne klasy 0, pomarańczowe,
36 cm, rolled cuff, do 1000 V AC/1500 V DC

ZDJĘCIA



Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normami EN 60903:2003 i IEC 60903:2014

| Kod produktu HUBIX | Rozmiar | Długość | Maks. grubość | Kategoria | Maksymalne napięcie użytkowania | | Napięcie probiercze | Maksymalny prąd upływu |
|--------------------|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | Napięcie przemienne | Napięcie stałe | | |
| C111.N208 | 8 | 360 mm | 1,0 mm | - | 1000 V | 1500 V | 5 kV/AC | 14 mA* |
| C111.N209 | 9 | | | | | | | |
| C111.N210 | 10 | | | | | | | |
| C111.N211 | 11 | | | | | | | |
| C111.N212 | 12 | | | | | | | |

*Podczas badań wyrobu, wartość prądu upływu powinna być zmniejszona o 2 mA.

OPIS

Rękawice elektroizolacyjne klasy 0, pięciopalcowe, wykonane z jednolitego elastycznego kauczuku (elastomeru) w kolorze pomarańczowym, pozwalającego zachować ciągłość izolacji. Zakończenie mankietu rolowane. Rękawice o długości 360 mm oraz grubości nie większej niż 1,0 mm.

ZASTOSOWANIE

Rękawice elektroizolacyjne stanowią podstawowy sprzęt ochronny przy pracach pod napięciem. Rękawice stosowane w pracach pod napięciem przemiennym do 1000 V lub napięciem stałym do 1500 V przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych i liniach napowietrznych. Rękawice używać w temperaturze otoczenia od -25 °C do +55 °C.

UWAGA!

Jeśli rękawice ochronne są noszone na rękawicach izolacyjnych, rękawica ochronna powinna mieć taki rozmiar i kształt, aby naturalna forma rękawicy izolacyjnej nie ulegała odkształceniom. Podczas prac pod napięciem należy stosować równocześnie trzy pary rękawic: bawełniane, elektroizolacyjne oraz ochronne. Rękawice bawełniane mają za zadanie wchłaniać wilgoć i stanowią zabezpieczenie dłoni przed nadmiernym poceniem. Rękawice ochronne stanowią zabezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**H044 OOG Rękawice elektroizolacyjne klasy 0, pomarańczowe,
36 cm, rolled cuff, do 1000 V AC/1500 V DC**

SAFETY IN POWER

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Rękawice przechowywać i transportować w opakowaniu lub przeznaczonym do tego celu etui. Należy zwrócić uwagę na to, aby rękawice nie były zgniecione, załamane, przechowywane w pobliżu rur grzewczych, grzejników lub innych źródeł sztucznego ciepła, a także, aby nie były wystawiane na bezpośrednie działanie światła słonecznego, światła sztucznego lub ozonu. Rękawice przechowywać i transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami stałymi. Rękawice przechowywać w temperaturze otoczenia od +10 °C do +21 °C.

W trakcie eksploatacji rękawice należy chronić przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza takimi jak oleje, smary, terpentyna, benzyna czy kwasy. Zawilgocone suszyć w przewiewnym miejscu. Zabrudzenia usuwać suchą szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń, rękawice umyć w wodzie z mydłem w temperaturze nieprzekraczającej +50 °C a następnie wysuszyć w temperaturze nieprzekraczającej +65 °C.

SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin i sprawdzenia szczelności rękawic przez pompowanie (zgodnie z EN 60903:2003, Aneks E, pkt E5). Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach pod ciśnieniem (napompowanie), przeprowadzać co sześć miesięcy. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń lub zabrudzeń rękawic,
- o czytelności kompletności oznakowania rękawic,
- o aktualności badań okresowych.

Rękawice uszkodzone (rozdarcia), silnie zużyte (przetarcia, rozprucia) lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, rękawice należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

W przypadku rękawic klasy 0, wystarczające jest sprawdzenie szczelności oraz przeprowadzenie oględzin, jakkolwiek na żądanie właściciela mogą być przeprowadzone badania elektryczne wyrobu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ


Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

| | SPRAWDZENIE | KONTROLA OKRESOWA |
|---------------|---|--|
| Przez kogo | Kierujący zespołem | Laboratorium |
| Kiedy | Przed każdorazowym użyciem | Maks. co 6 m-cy* |
| W jaki sposób | Wzrokowo (ogłędziny) Badanie szczelności | Wzrokowo (ogłędziny), Badanie szczelności |

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

OG Electrical Insulating Gloves, Class 0, Orange, 36 cm, Rolled Cuff, up to 1000 V AC / 1500 V DC

PHOTOS

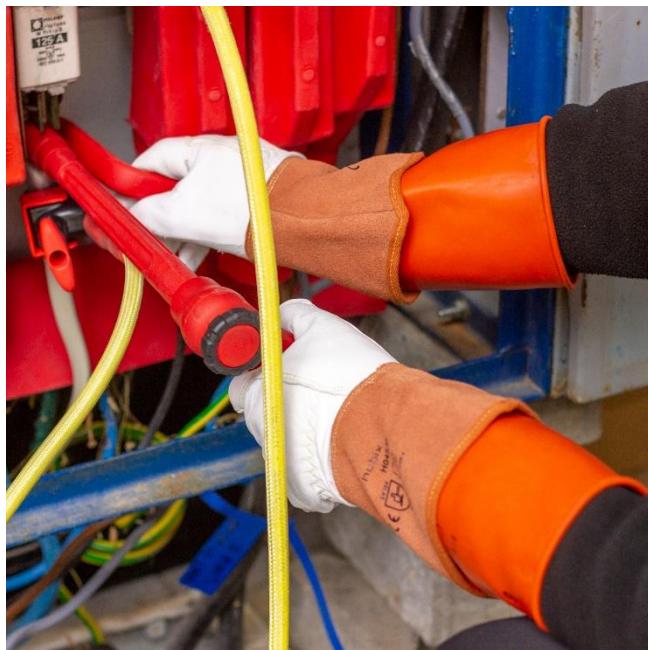

Product compliant with the requirements EN 60903:2003 and IEC 60903:2014 standards.

| Product Code | Size | Length | Max. thickness | Category | Maximum operating voltage | | Test voltage | Maximum leakage current |
|--------------|------|--------|----------------|----------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | AC voltage | AC voltage | | |
| C111.N108 | 8 | 360 mm | 1,0 mm | - | 1000 V | 1500 V | 5 kV/AC | 14 mA* |
| C111.N109 | 9 | | | | | | | |
| C111.N110 | 10 | | | | | | | |
| C111.N111 | 11 | | | | | | | |
| C111.N112 | 12 | | | | | | | |

*During routine tests, the leakage current value should be reduced by 2 mA.

CHARACTERISTICS

Electrically insulating gloves, class 0, five-fingered, made of homogeneous natural rubber (elastomer), in orange, allowing continuity of insulation. Straight cuff, finished with a roller, which makes it easier to grip the gloves when putting them on and taking them off. Gloves with a length of 360 mm and a thickness of no more than 1,0 mm.

APPLICATION

Electrical insulating gloves are the basic protective equipment for live work. The gloves are used for work with AC voltage up to 1000 volts or DC voltage up to 1500 volts on switchgear devices and on cable lines and overhead lines. Use the gloves at an ambient temperature of -25 °C to +55 °C.

CAUTION!

When live working, three pairs of gloves should be used at the same time: cotton gloves, electrically insulating gloves and, depending on the activities performed, protective gloves, protecting electrically insulating gloves against mechanical damage.

OG Electrical Insulating Gloves, Class 0, Orange, 36 cm, Rolled Cuff, up to 1000 V AC / 1500 V DC

SAFETY IN POWER

STORAGE AND MAINTENANCE

Store and transport the gloves in their original packaging and in the case provided. Care should be taken to ensure that the gloves are not crushed, kinked, stored near heating pipes, radiators, or other sources of artificial heat, and that they are not exposed to direct sunlight, artificial light, or ozone. Store and transport them in a way that protects them from mechanical damage and solid dirt. Store the gloves at an ambient temperature of +10 °C to +35 °C.

Protect the gloves from contamination during use, especially from oils, greases, turpentine, petrol, or acids. Dry damp gloves in a well-ventilated place. Remove dirt with a dry cloth. In case of heavy soiling, wash the gloves in soapy water at a temperature not exceeding +30 °C and then dried at a temperature not exceeding +65 °C.

EXAMINATION

Before each use the gloves must be visually inspected and tested by air inflation them to check for air leaks according to EN 60903:2003, Annex E, clause E5 or IEC 60903:2014, Annex A, clause A6. Periodic inspection, also involving visual inspection while pressurized (inflation) and electrical test should be carried out every six months. The visual inspection includes checking:

- no visible damage or soiling of the gloves,
- the legibility of complete glove labelling,
- that the periodic check is up to date.

Electrical testing must be carried out in accordance with EN 60903:2003, Annex E, clause E5 or IEC 60903:2014, Annex A, clause A6.

Gloves that are damaged (tears), heavily worn (abrasions, rips) or soiled must not be used for live work. In case of dampness, the gloves should be thoroughly dried before use.

For Class 00 gloves, a leak test and visual inspection is sufficient, although electrical testing of the product may be carried out at the owner's request.

CAUTION!

In case of doubt after visual examination the gloves should be subjected to electrical testing or withdrawn from service for live work.

FREQUENCY TESTS

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

| | CHECK | PERIODIC INSPECITON |
|------|--|--|
| Who | Manager of team | Supervision |
| When | Before each use | Max. every 6 months* |
| How | Visually (visual inspection and visual inspection while pressurized) | Visually (visual inspection) Leakage test and electrical test |

*Unless instructions say otherwise