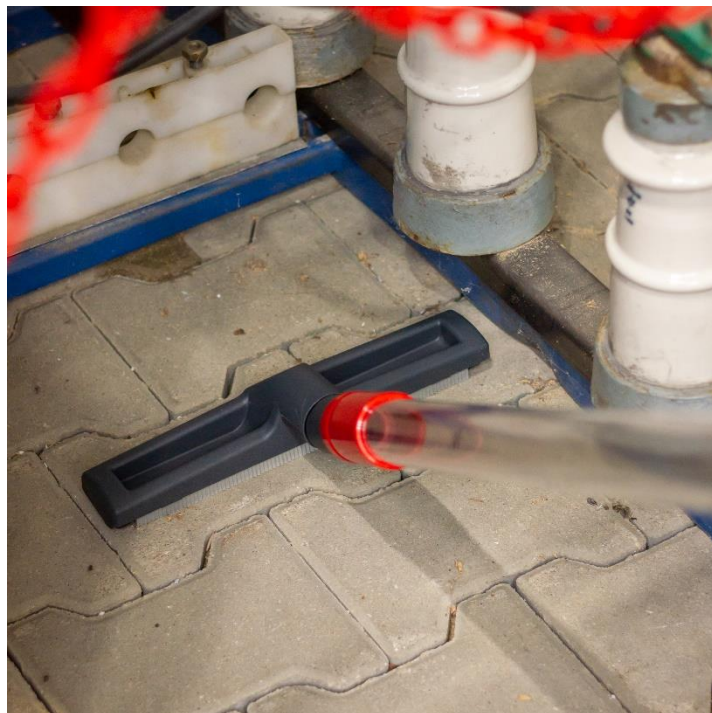


**H091-15 Izolacyjna szczotka szczelinowa, 50x300 mm  
do 36 kV AC/54 kV DC****ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: DIN VDE 0682-621

Wymiary szczotki: (300x50) mm  
Długość: 170 mm  
Masa: 210 g

Tolerancje długości i masy wynoszą  $\pm 2\%$ . Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

**OPIS**

Korpus szczotki wykonany całkowicie z materiału izolacyjnego, polipropylenu, w kolorze czarnym. Korpus wykonany technologią wtryskową, zakończony złączką gwintowaną wykonaną z czerwonego poliamidu, która umożliwia zamocowanie szczotki do rury ssącej, przedłużacza lub kolanka. Elementy szczotki zbierające zabrudzenia wykonane są z gumy.

**ZASTOSOWANIE**

Szczotka stosowana w pracach pod napięciem przemiennym do 36 000 V lub napięciem stałym do 54 000 V. Stanowi ona część wyposażenia zestawu do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, metodą na sucho. Szczotka przeznaczona jest do usuwania zabrudzeń ze ścian i podłóg.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA**

Szczotkę należy przechowywać w etui lub walizce, w sposób chroniący ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczotkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Szczotki powinny być czyszczone po każdorazowym ich użyciu. Należy je oczyścić przez przetarcie zewnętrznych powierzchni suchą szmatką. Przy silnym zabrudzeniu, korpus szczotki i gumowe elementy zbierające zabrudzenia czyścić szmatką zwilżoną preparatem ASOREL. Czyszczenie preparatem wykonywać w przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniach wentylowanych.

**H091-15 Izolacyjna szczotka szczelinowa, 50x300 mm  
do 36 kV AC/54 kV DC****SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin szczotki. Kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z instrukcją użytkowania. Kontrola okresowa obejmuje oględziny oraz badania elektryczne zabezpieczenia przed zmostkowaniem.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad szczotki,
- o braku uszkodzeń gumowych elementów zbierających zabrudzenia,
- o aktualność badań okresowych,
- o czytelność i kompletność oznakowania szczotki.

Badanie zabezpieczenia przed zmostkowaniem polega na sprawdzeniu elementu w układzie pomiarowym z napięciem probierczym wynoszącym  $1,2 U_n$  (maksymalnego napięcia znamionowego elementów wyposażenia).

Badania zabezpieczenia przed zmostkowaniem uznaje się za pozytywne, jeżeli:

- o nie wystąpił przeskok iskry, przebicie i nie stwierdzono śladów wyładowań.

Szczotki uszkodzone (pęknięcia, zatarcia gwintu), silnie zużyte (ubytki w gumowych elementach) lub zabrudzone nie mogą być stosowane w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, szczotkę należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, szczotka powinna zostać wycofana z użytkowania w pracach pod napięciem lub poddana badaniom elektrycznym.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
Przez kogo	Kierujący zespołem	Laboratorium
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	wg. Instrukcji użytkowania

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

**H091-15 Insulating Crevice Brush, 50x300 mm  
up to 36 kV AC / 54 kV DC****PHOTOS**

Product compliant with the requirements of: DIN VDE 0682-621 standards

Crevice brush dimension: (300x50) mm  
Length: 170 mm  
Weight: 210 g

The length and weight tolerances are  $\pm 2\%$ . Due to the continuous development of the product, the appearance of the product may slightly differ from the one shown in the photos.

**CHARACTERISTICS**

Brush body made entirely of insulating material, polypropylene, black in color. The body is made with injection moulding technology and ends with a threaded connector made of red polyamide, which makes it possible to attach the brush to a suction tube, extension tube or elbow. The brush elements that collect dirt are made of rubber.

**APPLICATION**

The brush is used for live work up to 36 000 V AC or up to 54 000 V DC. It is part of the dry-cleaning kit for cleaning live electrical equipment. The brush is designed to remove dirt from walls and floors.

**STORAGE AND MAINTENANCE**

The brush should be stored in a case or suitcase to protect it from mechanical damage. The brush should be stored in dry rooms, away from heat sources, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight.

Brushes should be cleaned after each use. Clean them by wiping the outer surfaces with a dry cloth. In case of heavy soiling, clean the brush body and rubber parts collecting dirt with a cloth moistened with ASOREL. Perform cleaning with the preparation in an open area or in a ventilated room.

**H091-15 Insulating Crevice Brush, 50x300 mm  
up to 36 kV AC / 54 kV DC**
**EXAMINATION**

Visually inspect the brush before each use. Carry out periodic inspection in accordance with the instructions for use. Periodic inspection includes visual inspection and electrical testing of the bridging protection.

Visual inspection includes checking:

- no visible defects in the brush,
- no damage to the rubber parts that collect dirt,
- the validity of periodic examinations,
- the legibility and completeness of brush markings.

Testing of protection against bridging consists in checking an element in a measuring system with a test voltage of  $1.2 U_n$  (maximum rated voltage of equipment elements).

The bridging protection tests shall be considered as passed if:

- there was no spark-over and no electric discharges.

Brushes that are damaged (cracks, thread seizures), heavily worn (cavities in the rubber parts) or dirty must not be used for live applications. If damp, the brush should be thoroughly dried before use.

**CAUTION!**

In case of doubt after visual inspection, the brush shall be withdrawn from use in live work or subjected to electrical testing or subjected to electrical tests.

**FREQUENCY TESTS**

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	CHECK	PERIODIC INSPECITON
Who	Team Leader / Foreman	Laboratory
When	Before each use	Annually*
How	Visual check	according to the instructions for use

\*Unless instructions say otherwise